(9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54—64780

Int. Cl.²
 B 23 Q 41/08

②特

識別記号 **20日本分類** 74 A 2

庁内整理番号 7226-3C 砂公開 昭和54年(1979)5月24日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全33頁)

匈機械加工における無人運転システム

願 昭52—131848

②出 願 昭52(1977)11月2日

加発 明 者 吉田哲

沼津市大岡2068の3 東芝機械 株式会社沼津事業所内 ⑫発 明 者 森本勲

沼津市大岡2068の3 東芝機械

株式会社沼津事業所内

⑪出 願 人 東芝機械株式会社

東京都中央区銀座4丁目2番11

号

明細式作物

1. 発明の名称

機械加工における無人運転システム

2. 特許請求の範囲

対応する前配第1のメモリ手段の第2のメモリ領 域に前配第20データを記憶する第30ステップ と、前配第2のステップで前記工具が折損状態と 判定された場合前記工具による前記工作物に対す る加工の進行を中断させると共に前記工具の装着 されている主軸を前配工作物に対し相対移動させ て前記工作物と工具を離間せしめさらに前記工作 物を前記加工機械の加工作業域から搬出し次いで 同作菜域に他の新しい工作物を搬入する第4のス テップと、前配第4のステップで新たに前記加工 作菜城に搬入される他の工作物を加工するための NC加工プログラムを対応させる第5のステップ とからなり工具折損判定によってある1つの工作 物加工の進行を中断させて向工作物を加工対象か ら除き他の工作物を加工機械の加工作業域に搬入 して無人運転を鋭行せしめるようにしたことを特 徴とする機械加工の無人運転システ糸。

(2) 特許請求の範囲第1項において、

工作物の実足常切削状態で前記第 1 のステップに先立って前記第 1 のデータを第 1 のメモリ手

- 1 -

段の第 1 のメモリ 領域に記憶せしめる第 6 のステップを有することを特徴とする機械加工の無人運転システム。

(3) 特許請求の範囲第1項において、

システムが無人運転に入る前に同無人運転中に用いられる各工具に関する前配第1のデータを前記第1のメモリ手段の第1のメモリ領域へ記憶せしめる第7のステップを有することを特徴とする機械加工の無人運転システム。

(4) 特許請求の範囲第1項において、 前記工具貯蔵 手段には予じめ、折損の予想される工具に対対に 代替用として同じ工具を 被な 本収納 の メモリ が では 前記工具 グルーブ を 形成 し 和 第 1 の 定 は 値 entify) 対域 を 有して おり、 前根 工具 グループ の 各 正 具 グループ の お 正 具 グループ の る ま 3 の 中 の に は は で まり が 折損 な と り 類 ま 2 の 中 の 工具 領 域に 第 2 の データ が 記憶された 後前 記 他 の 工 中 再 び 前記工具 Tjが 呼 び 出 された 場合には

給される正常な工具を貯蔵する第2の工具貯蔵手段とを有しており、前記第1の工具貯蔵手段に収納されていた工具が折損状態であると判定された場合、同折損判定工具と同一形格の正常な工具を前記第2の工具貯蔵手段に収納されている前記折損判定工具と交換する第9のステップを有する機械加工の無人運転システム。

- 3 -

(9) 特許請求の範囲第8項において、

前記第1の工具貯蔵手段には同一形格の工具の複数本からなる工具グループが形成されており、同じ工具グループ内の工具がすべて折損状態であると判定された場合前記第9のステップを行わせるようにした第10のステップを有することを特徴とする機械加工の無人運転システム。

10 特許請求の範囲第8項において、

第9 システップを第4 および第5 システップと並行して遂行させる第110 ステップを有し、システムが次の他の工作物加工に移った状態では前記折損判定工具を正常な工具と交換済みとする

特昭昭54-64780(2)

前記工具グループの中の、前記第2のデータの記憶されていない工具の1つを前記工具 Tjに代えて指定する第8 0 ステップを有することを特徴とする機械加工の無人運転システム。

(5) 特許請求の範囲第1項において、

前記第2のメモリ手段として前記第1のメモリ手段の中の他のメモリ領域を用いるようにしたことを特徴とする被械加工の無人運転システム。
(6) 特許請求の範囲第1項において、前記第1,
第3のデータを主軸モータの切削電流値にて設定されるようにしたことを特徴とする機械加工における無人運転システム。

- (7) 特許請求の範囲第1項において、前記第1。 第3のデータを切削中の推力値で設定されるよう にしたことを特徴とする機械加工における無人運 転システム。
- (8) 特許請求の範囲第1項において、前記工具貯蔵手段が、前記加工機械の工具交換手段と連載して同機械の主軸へ供給される工具を収納する第1 の工具貯蔵手段および同第1の工具貯蔵手段に供

よ う に した こと を 特 徴 と す る 機 械 加 工 の 無 人 運 転 システム。

(1) 特許請求の範囲第8項において、

前記第2の工具貯蔵手段からの正常な工具が 前記第1の工具貯蔵手段に収納されている前記折 損判定工具と交換された場合、前記第1メモリ手 段内の前記折損判定工具に対応する第2データを クリアする第12のステップを有することを特徴 とする機械加工の無人運転システム。

- 6 -

特別昭54-- 64780(3)

町配工作物に対するでは、 がおいて、対すされている。 を中断で記れている。 をおいている。 がいまれた。 のののでは、が、からないでは、が、からないでは、が、からないでは、が、からないでは、が、からないでは、が、は、からないでは、いっないでは、からないでは、いっないでは、からないでは、いっないでは、からないでは、から

13 特許請求の範囲第12項において、

ある工具による工作物に対する加工中に初めての前記第3のステップで、摩耗判定がされない場合には以後の検出ルーチンで前記第3,第4。第5のステップを省略して折損判定のルーチンのみを行うようにしたことを特徴とする機械加工の無人運転システム。

- 8 -

該加工機械がダウンするのを防止するため種々の 方策が考えられている。とくに工作物が比較的高 価を場合には異常を検知したあとのシステムの対 応の仕方の如何によっては大きな損失を与えかね ない。

する破械加工の無人運転システムにおいて、前記 工具によるある1つの工作物加工の與定常切削中 に前記第1のデータおよび第2のデータとの比較 に用いられる第5のデータを検出して第2のメモ リ手段に配憶する第1のステップと、前記第1の データおよび第5のデータを前配各メモリ手段か ら 腕 み 出 し て 比 較 判 定 す る 第 2 の ステップ と 、 前 記期20データおよび第50データを前配各メモ リ手段から號み出して比較判定する第3のステッ プと、前記第3のステップで前記工具が摩耗状態 と判定された場合前配工具に対応する前配第1の メモリ手段の第4のメモリ領域に前記第4のデー タを記憶する第4のステップと、前記第3のステ ップで前記工具が摩耗状態と判定された場合前記 工具の送り速さを低放する第5のステップと、前 記第20ステップで前記工具が折損状態と判定さ れた場合前記工具に対応する前記第1のメモリ手 段の第3の領域に前配第3のデータを記憶せしめ る第6のステップと、前記第2のステップで前記 工具が折損状態と判定された場合前配工具による

- 7 -

3. 発明の詳細な説明

本発明は機械加工における無人運転システムに係り、特に同システムの稼動中に工具の折損が生じた場合、それに対するシステムの対応の仕方に関する。複数台のマシニングセンタ(以下MCと略称する)を含む加工機械によって多数の相異なる工作物(Workpiece)に対する機械加工を順次、長時間に亘り継続して行うようにしたいわゆる機械加工における無人運転システムにおいては、

- (a) 切削層の処理
- (b) 供給さるべき工作物の有無の検出、すなわち 最後の工作物を塔載したパレットの検出とシステ ムの電源を切る作業
- (c) 各加工機械での切削異常の検出と検出後のシステムの対応.
- (d) 切削剤の管理

等値々の解決さるべき課題が存する。

上記(a)・(b)・(c)・(d) の中でも特に(c) はシステムの無人運転を実現する上で決定的に重要な課題であって(c) の発生によってシステム全体あるいは当

いる。しかしこのようなシステムの対応において は1つのドリルによる下穴加工位置が復数個ある 場合加工の順序としてはまず下穴加工を逐次連続 して行ってから、各下穴へ心タッブ加工が又逐次 連続じて行われるようになっている。従ってある 位健(Xj,Yj,Zj) で下穴加工中にドリルが折 損した場合新しい同形格のドリルが与えられて他 の加工位置での下穴加工が逐次行われた後メップ 加工に移行したときに前記位置(Xj,Yj,Zj) てのタップ加工は避けなければならない。すなわ ち加工プログラムの進行途上においてある突発的 な事故例えば工具Tl の折損が加工位置(Xj. Yj.Zi)で生じた場合、後の加工プログラムの 異行において同じ位置(Xj,Yj,Zj)で他の種 類の加工のための工具 (T2)による加工を省略す るように指示すること、そのため前記加工位置を 記憶しておくことはシステムの対応を複雑にする。 とくに位位(Xj.Yj,Zj) で工作物に要求さ れる加工がK個の種類の加工工程からなる場合、 敢 初の 加工工程(1) で 前 記 事 故 が 生 じ た と き に は 同

- 11-

るようにし、当該システムの稼動に直接影響を与 えないようにするものである。上述の庭旨を実現 するため本発明においては機械加工に供される工 具に対応してメモリ手段を設け同メモリ手段の中 のメモリ領域に予じめ前記工具の正常な定常切削 状態に対応するデータ(1)をストアしておいて向工 具が選択され切削加工に入った状態で、前 配デー タ(I)と、 同切削加工中に 側定される 前記データ(I) に対応するデータ(II)とを比較し同工具の折損を判 足するようにしている。尚この場合折損であると 判定されたということは何工具が現実に折損した ことだけを必ずしも意味するものでなくもり少し 切削を進めると必ず折損に到る状態にあるという 意味をも含めたものであり以下の訳明では折損判 足工具・折棋判定などの用語はすべて上記の意味 で用いられる。又本発明においては前記の比較判 定によって折損判定された工具を他の正常な工具 と区別するため前記メモリ手段の他のメモリ領域 には判定の結果折損判定されたととを示す指標デ - タ(11)がストアされるようになっておりこのデー

特開昭54-64780(4)

位置での残る(K-1)個の加工工程を省略するようNC加工プログラムを修正しなければならないのでNC装置の機能を複雑にする。 このような問題点は結局のところ一旦MCで加工されるべく与えられた工作物は部分的に加工ができなくとも残りの加工部分に対しては最大限加工しようとして同工作物に固執する技術思想がその根底にあるわけである。

-12-

タ(側によって工具下)に対する選択指令が与えられたとき同工具下)に対応する前記データ(肌がストアされているか否か、そしてストアされている場合には同工具下)と同じ形格の正常な工具下しを下)の代りに指定して工具選択が実行されるようになっている。そのためメモリ手段の他のメモリ領域には同じ形格の工具であることを示す指標データ(肌がストアされるようになっている。

特開昭54-64780(5)

から工作物・I 用の加工プログラムが伝送されるがいて、 ののでは、 ないので、 ないのでいいのでいいでいいでいないでいでいないいでいないでいいでいないでいでいないでいでいないでいでいないでいでいないでいでいないでいでいないでいでいないい

即ち、工具の折損判定以外に摩耗判定を行っている。そのため前記メモリ手段のメモリ領域には 工具に対応して摩耗判定されたことを示す指標データ(V)がストアされるようになっている。

更に又、本発明においては工具の摩耗判定プロー15~

າ.

第1図は本発明による1つの実施例であって機 被加工無人選転システムを構成する各加工機械・ パレット搬送ライン・などの概略配置を示す平面 図である。同図において中央X方向に長く搬送ライン11が配置されており同搬送ライン11の2 万向上側には加工機械であるマンニングセンタM C1,MC2,……MCjが配置されている。

各MCには数値制御装置NC1.NC2.……NCj.及び工具マガジンMG1.MG2.……MGjが対応して設けられており又図示しないが各NC1.…NCjの中にはシーケンス制御装置を含むPDP(Power Distribution Panel) および本発明の要部である検出ユニットが配設されている。

搬送ライン11の右端側にはこれから機械加工されるべき工作物を塔軟固足したパレットPの特徴エリア12が設けられている。又搬送ライン 11の左端には加工の中断された工作物を塔軟固足したパレットPの集合エリア14が設けられて セスを具体化したものとして例えばドリルによる ある1つの穴加工に際してデータ(肌の) 御定はその 比較的初期の足常切削状態において実施される ときの判定が「NU」すなわち未だ摩耗がそれほ ど進行していなければ同ドリルによるその穴の加 工中は摩耗判定をせず折損判定のブロセスのみが 実行されるようになっている。

これによって本来摩託判定されるべきでない工具が、穴加工切削中の切削滑などによって測定データ(II)が上昇したために摩託と判定されるという不都合を避けることができる。これが可能なのは工具の摩託という現象が一般的にはいわば苦積効果として顕われる性質を有しており、1つの穴加工が正常に遂行される場合その摩託が急激に増大するということは少ない、という考え方に立脚しているからである。

以上本発明を構成する主な技術的思想を簡単に 列挙したが本発明に上述した技術的思想以外の思想をも含むものでありこれらの更に詳細について は以下の説明の中で明瞭に根拠づけられるである

-16-

いる。

搬送ライン11上には、パレットドをその上に 塔歇して搬送する自走形の台車16が配置されて おり同台車16の車輪17を回動させることによってX方向の任意の位置へ移動することが可能で ある。

又前記台車16上には2個のパレットPがそのガイド体18上に塔載されることが可能であって、又同ガイド体18は回勤軸19の回動によって図示の如く搬送ライン11のX方向と直角状態にされることが可能である。

又ガイド体18にはその上に答唆されているパレット Pを外へ押し出したり外からガイド体18上へと引込めるためのようシスファーパーが設けられておりこのパーを作動させることによって図示のようにマシニングセンタMCj-1のテープル上へとパレット Pが矢印(1)の如く押し出されることが可能である。又逆に MCj-1のテーブル上に位置しているパレット Pを台車16の方へ引き寄せることが可能となる。

-17-

特開昭54-64780(6)

20は台車16の搬送ライン11上での移動、
ガイド体18の90。回転・トランスファーバーの押し出し、引き込みなどの各種動作を制御はなる制御装置であってそれらの動作のための情報はパレットの搬送制御装置21から搬送ライン110のです。の代表的れ、同SGPのであれたのでであれるようになっている。但しSGPのであれるようになっている。但しSGPには例えば各MCに対応して設けられた送受信部を信号というにといる。但しSGPには例えば各MCに対応して設けられた送受信部を端部をです。

第1図の11Aは工具棚15に配列されたツールセッティング済の工具を各MCへ補給するために設けられた搬送ラインである。同ライン11A上には台車16と向様な台車16Aが走行可能に培取されている。又台車16A上には複数英の工具を収納可能な工具収納部31を設けた工具パレットTLPが培載されており、このパレットTLPには更に第2図(1)・(2)に示すように工具ロボット

- 1 9 --

又パレットTLPが前記MCのテーブル上に搬入されたときにも前記メモリの他の部分の指令内容に従って主軸との間で工具のやりとりを行う。

又前記搬送制御装施21から与えられる情報を 増大させて上記パレットTLPが一旦搬送ライン 11へ搬入されたら被数のMCに対し新しい工具 の補給、不良工具の回収をするようにさせること も可能である。 TRUBTが設置されており前記工具棚15に配 列されている工具を把みこれを同パレットTLP 上の前記工具収納部31へと収納するよう動作す る。又逆に工具収納部31に収納されている工具 を工具棚15A(不良工具配列部)へ置くよう動 作する。尚工具棚15での工具の配列は台車16 Aの位置決め、ロボットTRUBTの動作の単純 化のため同じ形格の工具でとにまとめるのが好ま しい。更に又工具パレットTLPは搬送ライン 11 Aのライン11 に近い位置で台単16 Aから 台車16へ受け渡しされ同台車16によって任意 のマシニングセンタMCのテープルへ搬送される。 そして同マシニングセンタMCの主軸へ要求さ れている工具(1本とは限らない)を挿し込むよ う工具ロポットTROBTが動作すると共に又同 TROBTは折損判定、あるいは摩耗判足された 工具を伺主軸から抜き出してパレットTLP上の

- 20 -

(不良)となった工具の配列領域である。

工具収納形 3 1 へ収納するよう作動する。 1 5 A

は前述したように折損、摩耗判定による使用不可

目走形台車 1 6 · 1 6 A · 工具ロボット T R U B T の動作のためのパワーは各搬送ライン 1 1 · 1 1 A の中央ラインから補給されるようになっている。又電源内蔵方式の場合には前記ライン 1 1 · 1 1 A の待接位置 (SGPO · SGPUA) にパワー供給端子を設ける。

第2図(1)は工具パレットTLPの平面図である。 同図(1)においてパレットTLPの右半分には2 段の棚で構成した工具収納部31が取付けられており図示の例では計14個の工具を収納することができる。

一方、パレットTLPの左側上面には工具ロポットTRUBTが取付けられておりその支柱32には水平方向のアーム33が貫通して取付けられ同アーム33は矢印の方向に進退可能に構成されている

又支柱32の底部は基台35上の回転部材34 に取付けられており従ってアーム330の右先端チャック部は支柱32を中心にした円筒座標の任意 の位置に位置決めされる。又同チャック部はアー

-22-

特開昭54-64780(7)

ム33の軸心まわりに回転できるように構成されている。30は工具ロボットTRUBTの制御装置である。

第2図(2)は工具パレットTLPの側面図であって2点鏡線で示される台車16Aのガイドレール上を移動可能に塔散されている。36は台車16A上面に上下に移動する信号供給端部37と対向する受信部であって、第1図のSGPUAの位置で台車16Aに関する移動情報と共に工具ロボットTRUBTのサンス動作に関する情報を受け
同配制御装置30内のメモリへ信号を与える。

第3図(1) 乃至(4) は第2図(1) ・(2) 化示したものとは別の形状や機能を有する補給工具塔数パレットを示す。同図(1) はMCのテーブルTAB上に配置されているところの補給工具群STLG塔数パレットPLの側面図である。

補給工具群STLGは図示の如く上下に複数の工具が略放射状に配置されており(第3図(2)参照)、MCの主軸SPDに対し機方向(矢印×)からパレットPLが接近して、主軸SPDから工具

-23-

ック図である。同図で各MCのNC装置は中央計 算機41と結合されておりある1つのマグニング センタMC・jに工作物が搬入されると、その加 工用のプログラムデータが中央計算機 4 1 から N Cjへと伝送される。又同工作物の加工が完了し たととを中央計算徴41へ知らせる信号がNCj から中央計算機へ与えられる。NCjと41との 信号の伝送に関しては上述した工作物の加工につ いて以外にもMCjへの工具の補給を要求する場 合とか又ある1つの工作物の加工途中に工具折損 判定となった場合そのことを知らせる信号等があ る。又搬送制御装置21と中央計算機41との間 では台車16、16Aの移動指令パレットPの符 根エリア12から搬送ライン11へ、又搬送ライ ン11から集合エリア14への搬入、搬出、又搬 送ライン11BでのパレットPの移動および工具 パレットTLP上での工具ロポットTROBTの シーケンス動作に関する情報が相互にやりとりさ

又点級で示すように搬送制御装置21と各台車

を取り出すように動作する。

第3図(3)は第3図(2)のI-I級部分断面図である。軸AXの回転はパレットPL上の回転テーブルRTAによって与えられる。第3図(4)は工具T1の主軸SPDからの離脱動作の推移をa→b→cで示す。

又他の工具T2を主軸SPDへ装着する動作の 推移をd→eで示す。

上述した第3図(1)ではパレットPL上に回転テーブルを有するものとしたがMC に備え付けし金ークリーテーブルを利用すればパレットPL全 の の 工具が主軸SPD に付りの なり出されるようにしてもよい。第3図(1)~(4)の如くすると第1図の搬送ライン11A. 工具棚15、台車16A などは不要となりその代わり搬送ライン110の手前側に第3図(1)の補給エ具牌STLG付パレットPLを複数個配列しておけば台車16によって所定のMCへ搬入されることとのは第1図で示された無人加エシスプロにおける主な制御情報の概念的な流れを示すプロ

16.16Aとの間を無線を用いてシーケンス情報の交換を行ってもよい。 SGP. SGPO. SGPO. SGPO. TALL A等での台車16.16Aの停止位置に固定配設した送受信端を示す。

第 5 図(1)は第 1 図中の任意の 1 つのマシニングセンタM C とその N C 装置、 P D P (Power Distribution Panel) および本発明の要部である検出ユニット 5 1 の関係を示すブロック図である。

同図(1)を説明すると、NC装置からはMCに対 しテーブル・サドルロータリーテーブル等の移動 、回転のための指令パルス (Command Pulse) がラ イン52で与えられる。又ライン53によりフィ ードバックパルスがNC装置へ戻されるようになっている。

又 ライン 5 4 に よって 前記 P D P 心中 心シーケンサー 5 8 から 心シーケンス 動作 指令信号を M C へ、又 ライン 5 5 によって各シーケンス 動作 心完了信号を M C から N C 装造へ与えるようになっている。

- 25 -

特開昭54-64780(8)

ライン 5 6 . 5 7 は N C とシーケンサー 5 8 と の間の信号ラインである。 5 9 は M C の主軸回転 駆動モータ M の駆動回路、 6 0 は同モータ M のシャント (Shunt) 電流検知部である。又モータ M の 回転はタコジェネレータ T G を介して駆動回路 5 9 へとフィードバックされている。

又 ライン 6 1 ロシャント 電流が検出ユニット 5 1 中 0 低 城 フィルタ 5 1 - 1 へ 与 え られる ことを示す。

5 1 ~ 2 は A ~ D 変換器、 5 1 ~ 3 は配憶手段を含む論理演算部である。 ライン 6 2 ・ 6 3 は前記演算部 5 1 ~ 3 とシーケンサー 5 8 との関係を示すものである。 この関係のより詳細な説明は後・述するフローチャートの中で明らかにされるがここでは以下のことのみが理解されればよい。

即ち、MCで今ドリル加工が行われている状態で論理演算部51-30メモリ手段の中に予じめストアされている上配ドリルに対応した正常切削状態に対応するデータと、実際のドリル切削中に検知されるデータが、

- 27-

分 1 农

(NNは工具番号を示す)

	()	
能够	記号の意味する内容	を照ステ ップST
FTCNN	I NETNNがセットされた場合!がストプされる。	ST13
FTBNN	工具NNが折換制定されたとき 1 がストアされる。又 代格工具と交換されるとクリアされる。	ST17-2 ST71
FTWNN	I LN N が摩託制定されたとき1となる。又、代替工 以と交換されるとグリアされる。	ST18-2
FCOMNN	工具NNが同じ形格である場合、同じ数値にセットされる。	ST76
INETNN	比較基準となる定常状態Kなける実切削電流値。	ST13 ST45
FBRK	工具が折損したときりがストアされる。	SŢ61
FWEAR	工具が摩托したとき1がストアされる。	ST60
FINET	iNETがセットされたとき 1 がストアされる。	ST48
FCNST	定常切削状態と判定されたとき 1 がストアされる。	ST38
FCST	切削開始と判定されたときしがストプされる。	ST34
FINUL	無負荷電放館 I NUL がセットされたとき 1 がストアされる。	ST 3 1
FNTCAL	を収求しているとき!がストナされる。	ST68
FWCHK	摩託判定のステップを一回通過したとき摩託判定され なければ!がストアされる。	ST57-2
INET	iNETNNが統み出され iNETNN→iNET	ST 4 5
INUL	無负荷型风值	ST30
ICST	切削開始判定のために用いられる。サンプリンダ平均 切削電放値。	ST32
ICNST	定常切削状態判定のために用いられる。サンプリング 平均切削値流配。	ST36
LCNST	COMMITTINGの大の思いられる。 ICNSTI の直接	ST36

正常切削電流値

であるとを

判定信号が送られる。

この判定信号が送られる。

この判定信号はシーケンサー

一58からNC装置へ伝えられそれによって

一58からはMCのドリル加工を中止する

にませいからはMCのかりなかない

のからなが与えるので、

のから中央計算機

41、で

を

があるので

のから中央計算機

を

があるので

のから中央計算機

を

があるので

ので

を

で

で

で

が

数

で

で

を

を

で

を

で

を

で

の

又 ラ イ ン 6 2 . 6 3 は シ ー ケ ン サ ー 5 8 と 論理 演算部 5 1 ー 3 と 心間 心 イ ン タ ー フ ェ ィ ス を 形 成 す る 信 号 ラ イ ン で あ っ て 例 え ば ラ イ ン 6 3 に は N C R E S E T . O N T C . Cycle Start .M U 6 完 、 Cix . M O 5 . S T P . S S P . S R V (第 1 表 終 照) な ど が 与 え ら れ る。 又 ラ イ ン 6 2 に は 工 具 の 折 損 判 定 . 摩 耗 判 定 . 補 給 工 具 の 要 求 な と の 信 号 が 与 え ら れ る。

2 点鎖線で囲まれた部分 6 4 は N C . シーケン

- 28 -

十 1 农

(NNは工具番号を示す)

		, (NNは工具衛号を	(示す)		
ſ	紀号	記号の意味する内容	を照スタ ップST		
ľ	IRI	ICST/INUL	ST32		
T	IR2	ICNST2/ICNST1	ST36		
ſ	I R 3	IR3 INET/INUL			
ſ	IR4 IV/INET		ST56		
ſ	1 V	実定常切削状態の電流値			
Ì	Ιi	シャント電流値	ST 5 6		
	CiX	主軸の回転が所定位の70%に建したときしがストナされる。	ST29 ST50		
İ	SSPI	STP=1のとき、)がストプされ、主軸の回転が再起動され CiX=1となった後05秒後(ほど正常回転) Kクリプされる。	ST51 ST55		
Ì	88P2	STP=1のときlがストアされ、主軸の回転が再起動され CiX=1となったときクリアされる。	ST 5 2		
	STP				
Ì	ONTC	主軸に工具NNが装着されているときしがストプされる。	ST5		
	M06 (完了)	MOG(完了) 工具交換が完了されたとき! がストフされる。			
	BRESET PBRK をクリフナるために参照される。 WRESET FWEAR をクリフナるために参照される。		ST17-3		
			ST18-3		
	RESET	NCのリセットであって、との信号があると検出ニニット内の FTCNV-FCOMNRINETNN後代十つのフラクローカンリアされる	ST19		
i	SETFIN	ある! つの工具NN KついてFTCNN K1 がストプされたとき1 がストプされる。	STI4 STI6		
	TNEW	工具マガシンの FCOMNN の中で順次指定される工具。	ST76		
	SPTREG	工具選択の指令が与えられたとき、TooLのコード(工 具NN)が一時的にストプされるレジスク。	ST73		
-	TBR	レジス # SPTREG の値(工具番号)を受けて、工具交換用 の工具が指定されるツールパッファ。	ST81		
					

—398–

サー58、論理演算部51~3を一体にしてCNC 化(Computerized Numerical Control) した場合を示す。

第 5 図(2)は検出ユニット 5 1 のパネルを示す。
同図の左上方には切削中の主軸モータのシャント電流を示す電流計が設けられており新しい工具
での契切削において定常切削状態であるとオペレーターが認めた時モードがDATA-SETモードでSTOREボタンを押すとその時の実切削電 就値がA-D変換されて、その時の工具番号 (

クリア押釦は上記DATA-SETモード時 UNTC工具のデータをクリアする。

FTCNNのランプは工具NN(ONTC NO)の奥切削データがストアされたとき点盤する。 RESETはFTCNN等を除く全フラグのリセット用押釦、FBRK、FWEARはそれぞれ 工具掃損、工具摩耗が判定されたとき点燈される。 ランプFiNET、FCNST、FCST、F NULは、それぞれ定常切削電流値がiNETに

NNおよび同工具NNが同じ工具形格の複数本の 工具の1つに属することを示すFCOMNNなど 心各データのための各メモリ領域が形成されてい る。73Aは上記メモリ手段73に対し上記各 i NETNNの値を前記検出部72からラインL 1 により受け取りメモリ手段73へ供給するため の一時的なメモリ手段であって例えばシステムの 無人運転に先立って使用される各工具NNに対す る正常を定常切削電流値;NETNNを一括して メモリ手段73Aへ貯蔵しておく場合に便利であ る。上記ラインL1を介してメモリ手段73AK 切削電流値をメモリする場合iNETNNの値は 熟練したオペレーターが切削の状態を電流計など を監視しながら丁度良好な定常切削状態であると 判断したときの値がストアされることは第 5 図(2) のパネルの説明で述べた。

しかしながら向メモリ手段73Aへのメモリの 仕方に過去に審賞された工具NNのiNETNN 値が何らかの方法で数値として存在するときには 必ずしもその都度使用に供される工具NNに対し 特期昭54-64780(9)

ストアされたとき、足常切削に入ったとき、切削 開始と判定されたとき、および無負荷電流がスト アされたとき点盤する。

第6図は第5図(1)の検出ユニット51の根能を 更に具体化して示すもので、同ユニット51から の出力によってシステムを構成しているMCの動 作シーケンスを示す。

第6図において、71は、工具としてドリルを 装着した主軸SPDを歯車列GTRを介して主軸 駆動モータMによって回転し工作物Wに対し穴加 エしている状態を示す。

モータ M U シャント 電流は検出ユニット 5 1 0 低域フィルタ、 A ~ D 変換部を含む検出部 7 2 へ与えられる。 7 3 はメモリ手段であって向メモリ手段の中には加工に供される工具の各々に対し、予じめ工具(その省号をN N で示す)の正常な定常切削状態に対応する電流値 i N E T N N 。同i N E T N N が ストアされたことで示すF T C N N 向工具N N が折損判定されたことを示すFTW N ・同工具N N が輝耗判定されたことを示すFTW

iNETNNを検知するための切削テストを必要 とするものではなくその値を利用してもよい。

- 30 -

又向じ工具形格の複数本の工具に対しては各 iNETNNは向じ値をストアしてもよい。ライ ン L 2 は メモリ手段 7 3 A を介さず 直接 検出部 72からiNETNNをメモリ手段73へ供給す る場合を示す。74は論理演算機能を有する比較 判定部であってト記丁具NNによって実際に丁作 物Wを加工している際の切削観流値:CNSTN Nにもとづいて比較値 I V を算出しi N E T N N との比較判定を行うこの場合の比較判定は例えば 比較値IVがiNETNNの足数倍より大きくな ると摩耗あるいは折損であると判定されることに なる。これらの判定信号はメモリ手段73の前記 データ (F T W N N . F T B N N) のメモリ領域 へも与えられる。前記折損判定,摩耗判定の信号 はシーケンサー58.NC装置を含む部分75K 与えられる。そして摩耗判定信号が与えられた場 合は部分 7 6 に移り N C 装置からの指令により工 具NNの送り (Feed) を段階的に被少させる。文

- 3 1 -

られる。但してひときの工具の補給はすぐ行われ!

特別昭54-64780(10)

ず、次の新しい工作物が搬入される前に工具マガ ジンへと搬入される。

尚部分 8 0 . 8 0 A は各 M C の工具マガジンが 十分に代替工具を予備として貯蔵している場合は **事実上省略してもよい。**

第7凶は第6凶に示した検出部72の具体化さ れた回路を示す。何凶において91は主軸モータ 9 2 は整流回路 9 3 はシャント抵抗、 9 4 は絶縁 回路、95は低坡フィルタ、96はA-D変換器 97 は増幅器、98は電流計を示す。A-D変換 器96からの出力は8ピット乃至10ピットで構 成されている。 この出力値は例えば i NETNN として用いられる。第8図は本発明実施例におけ るメモリ手段(第6図、73)の各メモリ領域と その内容を工具NNに対応させて貯蔵されている 状態を示す。

第8図において工具番号を2ケタの10進数で 示す。但し00は同じ工具が属する工具グループ を区別するのに用いられている。各工具に対応し

= 1 0 0 1 0 0 0 1 で F T C N N = 1 . で 未 だ 摩 耗、折損のいづれの判定をもされていないことを 示す。 第9図(1)・(2)・(3)・(4)・(5)・(6)・(7)は第6 図に概略化して示したシステムの動作を示すフロ - チャートであって同各フローチャート中で用い られている各種の信号の意味は第1表に示されて いる。第9図(I)においてステップ(以下単にST と記載する)1で電源が投入されるとST2でメ モリ手段 7 3 のデータ i N E T N N · F C U M N N,FTBNN,FTWNN以外のすべてのデー タ及びフラグ(頭文字に F の付いた信号)がクリ **アされる。**

ST3でスタート指令が与えられると判定ST 4 へ移り、 第 6 図 0 比 較 判 足 部 7 4 に 設 け ら れ て いるデータメモリの中の1つであるSETFiN O ピット状態をチェックする。同信号 S E T F i N の意味するところは、主軸にある工具N·Nが要習 され(これをUNTC TUULと称する)向工 具NNのiNETNN値がメモリ手段 7 3 の中に ストアされたことを示す信号FTCNNOピット

折損判定信号が与えられた場合には部分77に移 g Retract Cycle を行わせて工具NNと工作物w とを引き離す。この場合必要なら主軸SPDの回 転を停止させる。次いで部分78に移りNC装置 はイニシアライズされる。次いで部分79では工 作物WはそのMCの作業域であるテーブル上から 搬送ライン11へ搬出される工程を示す。

部分80では新しい別の工作物がMCの作業域 に搬入される以前に、当該 M C の工具マガジン中 に 折 損 判 定 工 具 の 代 替 工 具 が な い 場 合 は 工 具 棚 15から同工具を補給される工程を示す。81は 新しい工作物がMCO作業域に搬入される工程を 示す。82は代替工具の選択を示す。83は新し く搬入された工作物用の加工プログラムをNC装 置が実行可能に対応させる工程を示す。 8 4 は加 工が統行されることを示す。 尚80Aは摩耗判定 された工具の代替工具がMCの工具マガジンにあ るか否かをチェックする工程を示しそして残余の 同形格工具がないときには同工具の補給指令が N C → 中央計算機 4 1 → 搬送制御装置 2 1 へと与え

て、定常切削電流値:NETNNが8ピットで、 又FTCNNが1ビット、FcoMNNが5ビット。 FTBNN が1 ピット、FTWNN が1 ピットで 形成されている。工具NNが01,02,03, 0 4 は同じ形格の工具を示し(FCOMNN=00001) . 同様に 0 5 . 0 6 は同一の工具グループ (F C UMNN=00010)以下07.08(FCUMNN= 00011).09(FCOMNN=00100)の如くであ る。又工具番号 0 1 · 0 2 · 0 3 · 0 4 Ø i NET NNは祭となっておりそのFTCNN= 0 となっ ているのはこれら工具01~04の定常切削電流 値がストアされていないことを示す。

工具05.06のiNETNNには同じ値とし て各々01011001がストアされており従っ てFTCNNは共に1である。しかし工具05は FTBNN=0、FTWNN=1であって摩耗判 足がなされたことを示す。又工具06はFTBN N=1、FTWNN=1であってこれは例えば切 削中に摩耗判定がなされ、引き続いてさらに折損 判定がなされたことを示す。工具 0 9 は i NETNN

特期昭54-64780(11)

= 1 のときに 1 とされるのである。そして今 S T 2 で S E T F i N = 0 とされているので S T 5 では今現に主 軸に装着されている工具(ONTC T OOL) の工具番号NNを類 6 図に示すメモリ手段 7 3 の中で探し同番号に対応するデータ i N E T N N , F T C N N , F C D M N N , K T B N N , F T W N N の ア トレスをさがし出しておく。

次いて判定ST6に移りモード選択がAUTOかDATA SETのいづれであるかチェックする。AUTOの場合は合流点のの方へとブログラムの実行が移る。又モードがDATA SETの場合はST7~ST16からなるステップグループSTG1を実行する。

S T G 1 は第 6 図 U メモリ手段 7 3 の各データエリアの 9 ち i N E T N N O 値をセット する 1 つの例を示すものである。

S T 9 で主軸が一定値以上の回転数で回転しているとき(C i X = 1)にはオペレーターが U N .T C 工具T j の切削状態を電流計などをみて監視

り 判定 S T 9 で C i X = 1 となるまでこのプログラムの実行ループを繰り返す。 S T 1 4 が実行された場合は同工具T j に対する i N E T N N のデータストアが終了したことになるので次の工具T (j + 1) が判定 S T 7 での M U 6 完 了信号によって主軸に装置されるまでは S T 7 → S T 1 0 → © のループを繰り返す。

判定ST7でYES即ちMU6完了して新しい
次の工具T(j+1)の工具交換が完了するとST8で始めてSETFiN=0にされ次の工具T(j+1)に対するiNETNN(NN=j+1)の値がストアされる。即ち工具T(j+1)による切削が行われ前述したようにしてiNETNNがそのメモリ領域にストアされる。以下このような操作をあるMCの工具マガジンに収納される工具に対して実行する。

次に判定ST6がモードAUTUの場合のプログラムの実行過程を説明しよう。

尚第6図のメモリ手段73に収納されているB AMすなわちデータメモリの中の折損判定データ し更に同工具Tjの正常な足常切削電流値のとき ストア押釦をUNする。

判足ST11ではストア押釦UNか否かをチェ ックしYESUときST12へ移り例えば0.1秒 後切削電流Iiを8回サンブリングし相加平均値 I Cを計算する。次いでST13において値IC をメモリ手段730iNETNN(今NN=j) 領域にストアする。 同時に i N E T N N がストア されたことを示すフラグFTCNNを1にセット する。 次いでST14で更に1をSETFiNの データビットとして与え合流点のへ移る。又ST 9 で N U の場合すなわち主軸が所足回転に達しな いときには判定ST10へ移り、クリア押釦がひ Nobald ST15 TO & INETNN, FTC NNのデータビットとしてストアし、更にST 16 TUをSETF i Nのデータピットとして与 え合硫点 S)へ移る。又、判定 S T 1 0 で N O であ れば直接合流点のへ移る。ST16を実行した場 合はiNETNNの値がメモリ手段73ヘストア されないので再びST4→ST5→ST6へと移 -38-

FBRK・摩耗判定データFWEARのデータピットが判定ST17・ST18でチェックされる。 同ST17・ST18のいつれかでYESとなるとステップグループSTG2へとブログララなのとステップグループSTG2へとブログララをなる。 判定ST25では王軸によるとの場合はのいる工具(UNTC TUUL)による場合はのいる工具の関係であるにはST26へ移行でいるではST26へ移行であるにはST26へを打した場合にはST26へを打した場合はのいるをではいるでFCNST = 0の場合は判定ST28へ移りFINUL=1すなわち無負荷電流値がストアされている場合はのへ移る。

判定ST28でFINUL=0の場合は判定ST29へ移り主軸が所定の回転数に達したか否かを判定する。CiX=0すなわち主軸の回転が所定の回転数に達しない場合は合流点与へ移る。判定ST29でCiX=1であるとST30で、タイマーTM1で設定される一定時間TM1=1.50

- 39-

砂砂に無負荷(OTNC T00Lは未だ切削に入っていない) 電侃 INULを算出する。 これはシャント電流のコード化された電流値 Iiを8回サンブリングした相加平均として

$$\frac{1}{8}$$
 $s \mid Ii \mid \rightarrow INUL$

の如くINULがデータメモリ(例をピメモリ手段 73の中に形成されている)の中にストアされる。 ST31でINULがストアされたことを示すた めFINULのデータピットを1にセットする。従 ってこの信号FINULのピット(1か0)によっ て無負荷電硫がストアされたか否かが判る。

次いでST32ではタイマーTM2数定により
0.1 秒後シャント電流40 msec で4回サンブリングした相加平均値ICSTを算出し、更にICSTとINULの比の値IR1を算出する。

次の判定 S T 3 3 で I R 1 が予じめ 与えられた システムデータ K 1 (例えば K 1 = 1.2)との大 小を比較される。 S T 3 3 で N U であれば S T 3 5 でメモリ手段 7 3 中心データメモリ 領域にス

-41-

このST46,ST47のブログラムステップが行われるのはSTG1のDATA SETモードにょるデータiNETNNがメモリ手段73のデータメモリ領域へストアされていない場合である。さてST48では定常切削電価値がストアさ

特開昭54-64780(12)

トアされているICST、IR1の値をOにする。 判定ST33でYESであるとST34 K 移り 前記データメモリ中のFICSTのデータビット を1にセットする。これにより前配ONTC T 00 Lが切削を開始したと制定されたことになる。 無 9 図(2)において、ST36.ST37は定常 切削状態であるか否かを判定しようとするもので タイマー T M 3 = 0.1 秒後 4 0 msec で 4 回切削 電流をサンプリングしてその相加平均値 I·CNST 1を求める。引続いて又 4 回サンプリングして同 様に ICNST2 を求めその比の値 I R 2 を算出す る。 判定 S T 3 7 で値 I R 2 がシステム定数 K 2 (=0.9)とK3(=1.1)の間に在る場合はS T 3 8 へ移 9 F C N S T = 1 . す を わ ち 足 常 切 削 に 入 ったと判定される。又ST37でNUの場合はS T39へ移りST36で算出されデータメモリへ ストアされたデータ ICNST1, ICNST2 および IR2心値をクリアする。そして合流点⑤へ移る。 前記ST38に次いでST40が実行される。

向 S T 4 0 においてはタイマー T M 4 = 0.1 秒

- 4 2 -

れたことを示すフラグド i NETのデータビットとして 1 がセットされることを示す。 次いで第 9 図(3) に示された判定 S T 4 9 へ移る。 第 9 図(3) において S T 4 9 ~ S T 5 5 からなるプログラムステップグループ S T G 3 の役割は主軸回転 モータに対し 1 度でも停止の経歴 (S T P = 1) が与えなられるとそのときから 0.5 秒間のドウェルをして 5 れるとそのときから 0.5 秒間のドウェルをして 9 の回転の過渡的な状態でのピーク電流値をサンブリングしないようにするものである。

即 ち S T 4 9 で S T P = 1 で あると S T 5 1 で 主軸回転停止を示す信号 S S P 1 ・ S S P 2 のデータピットを 1 にセットする。又 S T 4 9 で S T P = 0 の場合でも、S T 5 0 で C i X = 1 すなわ ち主軸が所足回転数の状態になっていなければ S T 5 1 に移る。ST 5 0 で C i X = 1 の場合は S T 5 2 で S S P 2 のデータピットを 0 にする。

判定 5 3 て S S P 1 = 1 の場合は判定 S T 5 4 へ移 p S S P 2 = 1 をチェックし、Y E S である とS T 5 9 へ移 p S T 5 6 で算出されたデータ

-44-

IV, IR4をクリアする。

次いで判定 S T 5 7 に移り S T 4 2 又は S T 4 3 で設定された定数値 K 5 と K 6 の 同に価 I R 4 が在るか否かをチェックされる。 S T 5 7 で N U ならば判定 S T 5 8 に移り同 S T 5 8 で K 6 より小さければ S T 5 9 に移り I V , I R 4 の値はクリアされ合流点⑤へ移る。 又 S T 5 7 で YES であると摩耗であることが判定され S T 6 0 で FWEARのデータビットを 1 にセットし、更に

- 4 5 -

次いでST3のあと合流点のへ移る。ST19でNC装置がRESETされていない場合は合流点のに移りST21でM06完了すなわち次に使用される新しい工具の交換動作が完了されたか否かチェックする。判定ST21でYESならST20で削述したようにデータ・フラグをクリアする。判定ST21がNOなら合流点のに移る。

又ST18で工具の摩耗判定フラグFWEAR
=1が成立しているとST22へ移りことでサイクルスタートON(CYSON)されているとST23でFWEAR=0にされる。そしてST24に移りFeed HoldはNC装置側で解除されており更に④へ移る。

ST22でCYS ONされていなければST19へ移る。 第9図(4)は第9図(1)のSTG2に該当する部分をCNC化した場合のブログラムステップを示す。 第9図(4)において、ST17でYESのとき判足ST17-1へ移り、同ST17-1でその工具に対応する折損判定フラグFTBNN=1をチェックする。ST17-1でNOならST

特別昭54-64780(13)

S T 6 2 で工具摩耗検出スイッチが U N K されて S T 6 4 で摩耗判定信号を点級で示す如くシーケンサー 5 8 へ与える。そしてブログラムの 要行そのものは合流点⑤へと移る。 S T 6 2 で O F F すなわち W K 位 W H を し て S T 5 8 で I R 4 S K の 場合には S T 6 1 で F B R K の データと C ットを 1 にセットし更に S T 6 3 で工具折損検出スイッチ U N なら S T 6 5 で折損判定信号を点級で示す如くシーケンサーへ与える。 S T 6 3 で U F F なら直接合流点⑤へ移る。

次に第9図(1)のSTG2の中の各プログラムステップについて配別する。ST17で工具の折損
判定FBRK=1が成立しているとST19へ移りNC装置がRESETされているか否かチェックする。RESET状態ならST20へ移り第1
要に示す各記号(iNETNN、FTCNN、FCUMNN、FTBNN、FTWNN)以外の全フラグおよびデータ(INUL、ICNST1、ICNST2、iNET、IV、IR1、IR2、IR4)をクリアする。

- 46-

1 7 - 2 へ移り向フラグFTBNN= 1 をセットする。又YESなら直接ST1 7 - 3 へ移り回ST1 7 - 3 へ移り回ST1 7 - 3 でBHESET= 1 のビットチェックを行いYESなら折損判定FBRK= 1 をクリアして合硫点②へ戻る。ST1 7 - 5 でYES ならST1 7 - 7 へ移り回述したデータおよびフラグ以外の全フラグをクリアし合硫点③へ戻る。又ST1 7 - 5 でNOならST1 7 - 6 へ移りNC 装置 ひRESETをチェックし回ST17 - 6 でYES ならST17 - 7 へ、又NOなら合硫点②へ移る。

同様にしてST18~P軽料定フラグFWEAR = 1 であるとST18-1~移り同ST18-1 でNUならST18-2~移りFTWNN=1に セットしST18-1がYESであるとST18 - 3 ~移りWKESET=1をチェックする。

次いでST18-3でYESであるとST18-4へ移り単純判定フラグFWEAR=1をクリアして同図中心合流点のへ戻る。ST18-3でNOならやはり合流点のへ戻る。

- 47 -

特閉昭54-64780(14)

このよりにして第9図(1)~(4)のフローチャートよった処理が解放そのステップを進めら5T 65を具体化したフローチャートを示すりNNを用いてフローチャートを示すりNNを用いてフローチャートを示すりNNを用いてのであるに、ルーコのには少りにあれる。では、カーコのには少りにある。では、カーコのに

第9図(5)において8T62でYESであるとST66に移りことで折損判定された工具NNのFCUMNNの値が同一値である工具グループのすべての工具の折損判定フラグFTBNN=1をチェックする。

- 49-

に対応するステップではFCOMNNの工具に関

し、FTBNN又はFTWNN=1をチェックす る。但し工具の摩耗判定に際してその補給工具を 供給する手順としては折損判定の場合の如く加工 対象工作物(])を他の工作物(1)に値き換えるのでを くその摩耗判定された工具TFWをそのまり用い て前記工作物(I)の加工を続行するようにしている。 従って前記工具TFWによる加工が終ってもな お工作物(1)の加工が終了しておらずその残る加工 工程において再び前記工具TFWが選択指令され る場合であって、今同工具TFWと同形格心正常 な工具が工具マガジン内に1 つも残っていないと すると、工作物(I)の加工をそれ以後実行すること がてきず一旦工作物(I)をM.C.の作業域から搬出し て補給工具を工具マガジンへ供給しなければなら ない。こうしたことは不便であるので摩耗判定に 伴って工具補給の指令を出す場合は前述した如く FCUMNNの全ての工具がFTBNN又はFT WNN=1となったときに阿補給指令を出すので

ST66でYESであると工具マガジンの中に は正常な工具NN(折損制定されていない工具) は1つもない状態となる。ST67へ移り新しい 工具要求のフラグFNTCAL=1をチェックす S. ST 6 7 TN U T bn K FN T C A L = 1 K セットする。YESであればST69に移り新し い工具NNを工具マガジン内へ補給するようにシ - ケンサ - 5 8 → N C 装進 → 中央計算機 4 1 → 搬 送制御装置21を介して第1図に示すように台車 16.16A.工具パレットTLP.工具ロボッ トTRUBTに指令が与えられる。ST70では 補給さるべき工具が少くとも1本は工具マガジン 内心折損判定された工具と交換されたか否かをチ ェックする。ST70でNUならST67へ移る。 YESならST71で補給された工具の折損フ ラグを0にクリアして、正常な工具に置き換えら れたことを示すようにする。そしてST72で里 化 F N T C A L = 0 にクリアする。 尚摩耗判定を も含めて工具補給を行わせる場合略ST66~S

T 7 2 と同様なステップであって例えば S T 6 6

FTWNN=00ものが例えば1つしかない状態 の段階で工具の補給指令を出すようにした方が好 ましいわけである。 第9凶(6)の右側のフローチャ - トロシーケンサー 5 8 が T コード指令を受けた ときの工具選択ルーチンを示す。即ちST73で Tコードが与えられると同Tコードは一旦データ メモリ内のSPTREG (Spare Tool Register) へ一時記憶される。 次いでTコードで指定される 工具に対応した折損判定フラグFTBNN⇒1で あるか否かチェックする。YESであるとST 76へ移りNUであるとST75へ移る。判定S T75では摩耗判定フラグFTWNN=1をチェ ックする。ST75でNO左らST81へ移り削 記レジスタSPTREGをTUUL BUFFER である T B R の値とする。自動工具交換は工具マ ガジンの中のTBRで指定される工具ポットの位 催にある工具と主軸に装潜されている U N T C TUULとが交換され、又ST75でYESなら ST76へ移る。ST76では前記SPTREG の値である工具番号の工具NNに対応するFCOM

- 52-

第9図(6)の中央に示すフローチャートはONTC TOULに関して折損判定がなされたときに第9図(3)のST65からの指令によってNC装置がMCに与えるコントロール信号のシーケンスを示す。

-53-

の如く2段階を経て遂行される。

ST108でNC装筐は新しい工作物(IDに対応する加工プログラムを対応せしめる。(テープリーダ方式の場合・Tape Rewind) 本実施例ではNC装筐が上位の中央計算機41から新しい工作物(ID用の加工プログラムを受け取る。次いでST109でBRESETを1にセットしST110でサイクルスタート信号を与える。判定ST101でNOの場合はNC装置側の対応はST102~ST110を経ないで加工プログラムが継続されるわけである。

第9図(6)の左側のフローチャートは O N T C T O O L に関して摩耗判定がなされたとき第9図(3)の S T 6 4 からの指令信号によって N C 要健の工具送りの対応を S T 1 1 1 ~ S T 1 1 5 で示す。 S T 1 1 1 で工具摩耗判定が Y E S であると S T 1 1 2 に移りプログラム指令された工作物に対する工具 N N の相対送りはやさ F を例えば 1 0 多波じる。 S T 1 1 3 では波速した送りはやさが、プログラム上で指令された値の 3 0 多以上のとき

- 5 5 -

特開昭54-64780(15)

ST101でFBRK=1の折損判定がYESで あると工具の送り (Feed)が Holdされる。次いで S T 1 0 3 で N C 装置は R E S E T の 信号を与えた いて8 T104 で Z 軸(第1 図参照) の後退 (Retract) 指令が与えられる。これによって工作 物川から工具は離脱される。次いでST105で 工作部(1)はMCの加工作業域の Zero Positionへ 移助され又ST10.6でロータリーテーブルも0° 位置に戻されて搬送ライン11へ搬出されるべく 待椒している。そして補給工具用の工具パレット TLPがない場合には次心工作物(川が当該MCの パレット交換位置まで台軍16により搬送されて くる。補給工具塔数パレットTLPが先に到着し た場合はST107のパレットチェンジサイクル (P・Cサイクル) における台車16上でのパレ ットの交換動作は

には S T 1 1 5 へ 移り、 W R E S E T を 1 に セット する。 S T 1 1 3 で 3 0 多以下の場合は S T 1 1 4 に 移り 3 0 多の値を保って加工を継続せしめる。 S T 1 1 1 で N O ならこのような被速の過程を経ることなくプログラム指令値の送りはやさて切削加工が継続されることになる。

尚摩耗検知に関して、第9図(1)~(4)のフローチャートにおいて前述した如く工具が実際には摩耗していないのに切削角などのため切削電流が上昇して摩耗判定されるようなことを避けるために第9図(3)のSTG4に該当するフローを第9図(7)に示す。同図(7)を説明するとSTS6の次に判定STS7-1で摩耗検出のチェックをしたか否かを示すフラグFWCHKのビットをチェックし、NOであれば第9図(3)と同様STS7で摩耗判定を行う。判定STS7でYESならSTS7~2でPWCHKを1にセットし、TSTS8で折損判定が行われる。

,

-56-

又ST57-1でYESなら直接折損判定ST

特開昭54-64780(16)

又前記穴が深い場合にはドリルを時々工作物の穴から抜き出して切削層等の排出をして再び向穴を切削するといった加工バターンをくり返すがこの場合はST57-3でIV=INULとなるのでFWCHK=0にされて、摩粍判定が再び行われる。

第10図はUNTC TUOLとしてドリル及びタップを用いた場合の切削電流波形と各信号と
-57-

削電流波形を示す。低域フィルタとして10Hzのものを使用し、使用ドリルの直径6g。・主軸モータの回転数1250回/分同ドリルの送り12.5g/分で板厚19gに対し突抜穴加工を連続61個加工した。そして同61個目で同ドリルは実際に折損した。

図中各被形に付した数字は穴加工切削の回 V V の 同 で で の で で で で の の 目 ま で は I V V の 値 な ア で で の の は I V の の の は V の の の は V の の の な が 4 9 ・ 5 0 0 回 目 ま で な が 4 9 ・ 5 0 0 回 目 ま で な が 4 9 ・ 5 0 0 回 目 で で む が 4 9 ・ 5 0 0 回 目 で で む か な り の か な り の 的 に が 大 野 に な か か ら の の 目 で で 折 損 で で な が 日 の い が 損 日 で で で か は 日 の で 工 具 の が 負 1 回 目 で 工 具 の が 損 で て と か で の に は い か は は り に な か は な る れ は 6 1 回 目 の 穴 は 加 な な と た で う に と が 可 れ は 6 1 回 目 の か す る 損 係 を も 未 然 に 行 う に と が 可 能 で で あ ら

同波形図において 6 φ ドリルの摩耗の進行に関 しては足常切削に入った直接の状態では① ・③・ **心関係を示すものである。同図においてドリルの** 場合は主軸回転の起動後一定時間で主軸の回転が 指令値心70%に達するとCiX=1となる。さ らに 0.5 秒後無負荷電流 INULがストアされ次 いて切削に入り切削開始判定フラグFCST= 1 にセットされる。次いで足常切削判定フラグ F C NST=1にセットされる。そして同ドリルに対 応する i NETNN値が予じめストアされていな ければiNETNNが測定されストアされる。以 後iNETNNとIVとが比較される。そしてI R4がK6とK5の間に全球れば前記ドリルは摩 耗と判定され、IR4>K6なら折損と判定され る。タップの場合も上述と同様な摩耗、折損判定 が行われる。同図ではタップが正転から逆転に到 るときSTP=1となりこの間は摩托・折損判定 を行わないようにしている。

第 1 1 図は第 5 図(1) に示すシーケンサー 5 8 と 論理演算部 5 1 - 3 との間のインターフェイス部 分を示し各信号の内容は第 1 表に示されるとおり である。第 1 2 図(1)、(2)はトリルによる実際の切

-58-

⑩、砂、⑩、切、砂、⑩のいづれもそれ程変化していないが実際にはトリルが各穴を突き抜け出る 値前の値が序々に大きくなっていることを考える と摩耗が進行していると考えられる。

本顧発明者5のテスト結果によると摩耗と折損の顕れる度合は工具がドリルの場合その直径によって影響され例えば8 ø以下のドリルでは折損の頻度が多く摩耗の進行が折損に直接的に影響する。

しかるに12 中以上のドリルでは折損はほとんどなく摩耗のみが蓄積されていく傾向を有する。 第13図には直径12 中のドリル位度 を被厚 20 mの連続穴加工の場合の切削電流波形を示す。 この場合は定常切削電流値が序々に増大している。摩託判定のラインTWLに対し2300個目ま での波形①、第1500 2000を示す。切削性能は 落ちるがつ30個以後もTWLを超えても穴孔そ のものは可能であった。

尚以上の実施例の説明においては工具の切削中 電流値を主軸回転モータのシャント電流としてと り出すようにした一種のトルク検知方式を例示し

-60-

たが本発明の趣旨からすると必ずしもトルク検知 方式でなくともよい。例えばスラスト 方向の測定 値を用いるものでもよい。その場合の 1 つの方法 としては主軸軸受部に感圧素子を埋設して同案子 からの電気信号を A - D 変換して利用する方法が ある。又他の方法としては 2 軸方向(主軸の軸方 向) への送り駆動用モータのシャント電流を用い る方法である。

更に他の1つの方法はサーボラグを利用する方法である。 第14 図には前記第1 の方法として主軸頭内盤101の主軸ペアリングB 』の外輪歯に接するところには感圧素子102を埋設した部材103が適当。2 アードを与えられて設けられておりこの感圧素子102からの信号が増幅されム-D変換されて第9図(1)~(3)のフローチャートで示されるiNETNN・Iiとして用いられる。

第 1 5 凶は M C の Z 軸方向の送り駆動系統の要 部であって何図により 前記サーボラグの方法、 Z 軸送り用モータのシャント電流による方法を説明 する。 何図において N C 装置からは△T時間 1 隔

- 61-

特別昭54-64780(17)

どと化移動指令値△2がレジスタ111へ与えら れる。図ではレジスタ111な6ピットの容量で あり△2=001111すなわち単位移動盤の 15倍の値が与えられるものとする。 この値 00 1 1 1 1 1 D - A 変換器 1 1 2 に与えられ更にサ - ポ増幅器113に与えられる。従ってサーポモ ータ114は送りオジ116を回転させて主軸を 含む被動体115を2軸の所定方向に移動せしめ る。(万向指令は省略してある)そして送りネジ 1 1 6 の回転はロータリエンコーダ1 1 8 からの フィードバックパルスFBPとして前 記レジスタ 111の値を減少せしめる如くなっている。又サ - ポモータ114の回転の安足のためタコジェネ 1 1 7 からの信号が増幅器 1 1 3 ヘフィードバッ クされている。従ってレジスタ111の値は△2 の値が累積してオーパフロー状態となることはな く△Tごとに△Zが与えられてもその間に絶えず FBPにより波算されるわけである。このレジス タ111の値をサーポラグと称する。サーポラグ 即ちレジスタ111の値は常時NC装置内の監視

同じである。

以上本発明の異施例を説明したが本発明の趣旨 はこれら異施例にのみ限定されるものではなく例 えば以下に述べる如き種々の方法を含む。

-62-

① 本発明による工具折損判定のための第100データ (iNETNN)について実施例としては切削時の主軸モータ等の如く、ある瞬時の値をサンプを受けているが、からに対したが、カートのではできないのでは要に対しているが、カートでは関係に対しては、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートでは、カートンのカルのカルのかが必須を部分というとに、カートンのカが必須を部分というとと、では、カートンのカが必須を部分というとと、では、カートンのカルののでは、カートンのカルのカルートンののは、カードには、カード・カードを表現している。

③ 本発明において、1つのMCでの工具マガジンへの工具の補給という課題は同工具マガジンに

-63-

十分な本数の代替工具が収納されておれば必ずし も必要なものではない。

- ② 又図示しないが工具の補給方式に関しては、工具マガジンをそっくり交換するようにしてもよい。
- ⑤ 又本発明においては工具マガジンへの補給工具の与え方に関して実施例で各MCの目如工具交換装置を用いて即ち一旦MCのテーブル上へ補給工具塔敏パレットを搬入し、主軸を介して工具マガジンへ供給する場合を示したがMCのテーブルを介することなく直接補給工具を工具マガジンへ挿し込むようにどてもよい。
- ⑥ 本発明においては第1図、第4図に示すより に各MCのNC装置および搬送制御装置21をそのサブシステムとする上位の中央計算機41を必要とするものではない。

即ち各MCのNC装置には予じめ植々の工作物用の加工プログラムを保持しており、MCのテーブル上にパレットが搬入されたとき同パレットを

-65-

C. の加工作業 域から 搬出され他の工作物 (目を搬入するようにしているので従来の如く前配工作物(I) に対し残余の加工を行わせる 万法に比ペシステムの対応が単純化される。 又加工の中断された前配工作物 (I) に対しては 1 ケ所にまとめてブールされるので後でそれらブールされた加工中断工作物のみを加工処理すればよい。

- ② 本発明においては工具マガジン内の各工具に対応して同各工具の状態(FTBNN・FTWNN・FCOMNN)を示すピットデータをストプするメモリ手段が設けられており、折損フラグ又は摩托フラグが立っている(FTBNN=1又はFTWNN=1)工具はブログラム上の工具選択で指定されても実際には主軸に装着されないようになっているので工作物に対する加工は常に正常な工具によりなされる。
- ③ ②を実現するため工具マガジンには予じめ折 損の可能性のある工具に対してその複数本を用意 して収納してあるので1つの工具が折損判定され ても他の向形格の工具が選択されるのでシステム

特開昭54-64780(18)

識別する手段を設け同手段に厄答して向パレット上の工作物に対応する加工プログラム(テープでもょい)がNC装筐の中で対応されるようにして

- ⑦ 又本発明ではその実施例としてパレットが台車上に収置されるようにしたが同パレットがコンペアライン上を走行されるようになっていてもよい。
- ② 又第9凶(1)~(3) Ø S T 3 6 、 S T 3 7 、 S T 3 8 に示すように足常切削状態に入ったことを判定する方法として

K 3 > I R 2 > K 2

① 本発明によるとMCがある工作物(I)を加工中 ONTC工具が折損判定された場合、同工作物(I)に対する加工は値ちに中断され同工作物(I)はM

- 66-

は工具の折損判定によって部分的にしろダウンするということがない。

- ④ ③ において工具マガジンの中の同形格の工具 グループが全部折損判定を受けた場合に同じ形格 の工具を補給する手段を備えているのでシステム は正常にその運転を続行されシステム効率を高め ることができる。
- ⑤ 本発明においては工具折損判定に加えて工具 の摩耗判定をも行うようにしているので工具折損 判定となる前に摩耗判定される可能性がありこの 場合は同工具は再度使用されることがないので工 作物の加工中断の生じる可能性を少くすることに 賃献できるわけである。
- ⑥ ⑤において工具摩耗判定に必要なデータは折 損判定に用いるデータ(例えばiNETNN・IR4)をそのまり利用できるようにしているので摩耗 判定のための特別な検出部やルーチンを必要としない。
- ⑦ 本発明においては工具の折損あるいは摩耗判 定に到るルーチンにおいてIR1,IR2,IR

-68-

3 · I R 4 などの如く比の値を用いてそれぞれ切削開始・足常切削開始などの判定を行っているので例えばドリル等でその直径が極々の大きさのものであっても各々の直径ごとに判足条件を設定するという複雑さを回避している。

③ 本発明によるシステムにおいては切削中の工具が摩耗判定された場合、同工具に対する切削送りはやさを低減するようにして工作物に対する加

-69-

グループ中の正常な工具NN(FTBNN=FTWNN=0)の残本数がなくなる前に工具補給を指令しているので、同工具グループの工具が切削中摩託判定されたとき工具マガジン内に代替工具が扱っていない場合でしかも工作物の加工は継続しなければならないようなときに再度同工具グループの工具がUNTC工具として指定された場合の工作物を一旦搬送ラインへ出して工具の補給シーケンスを先行しなければならないといった不都合さを避けることができる。

② 本発明によるシステムにおいてはパレットを 塔敷して自走する台車を有しており、又パレット は工作物塔敷用・補給工具塔軟用とも前記台車に 載燈できるので工作物や補給工具の搬入・搬出が 円滑に行われる。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図は無人システムの選転される機械工場の 概略平面図、

第2図(1)は工具ロボットの平面図、第2図(2)は 同図(1)の側面図、第3図(1)は工具塔載パレットが 特開昭54--64780(19)

● 本発明においては工具の折損判定は必ずしも 折損判定直後の工具が折損していないことを保証 するものではないが、しかし大抵の場合には折損 判定工具は実際の折損をまぬがれるように判定さ れるのでこのような判定方法により折損した工具 破片が工作物の加工面を損傷するといったことが 生ずる可能性を極力少くできる。

本発明においては前述した工具補給手段に対して、工具マガジン内に収納されているある工具。

- 70 -

マシニングセンタのテーブル上に位置している側 面図、第3図(2)は工具塔載パレットの平面図、第 3 図(3) は第3 図(2) の I - I 線断面図、第3 図(4) は 工具の主軸へ又は主軸からの着脱の推移を示す図、 第 4 図は本発明システムにおける中央計算機と搬 送制御装置および各NC装置との関係を示すプロ ック図、第5図(1)は本発明の検出ユニットとシー ケンサおよびNC装置との関係を示すプロック図。 第5図(2)は前記検出ユニットのパネル正面図、第 6 図は第 5 図(1)の詳細プロック図、第 7 図は切削 電流の検出回路の一例を示す回路図、第8図は検 出ユニット心メモリ手段の内容を示す図、第9図 (1)~(3)は本発明による工具折損、工具摩耗の判定 化 到るプログラム処理 ステップを示すフローチャ - - ト、 第 9 図(4)は 第 9 図(1) 内 の S T G 2 の 他 の 矢 施例を示すフローチャート、第9図(5)は工具補給 指令を与える部分のフローチャート、第9図(6)は 工具折損,工具摩耗の判定があった場合のNC接 僅の対応動作を示すフローチャート、第9図(7)は 第 9 図(3) U S T G 4 の具体化されたフローチャー

-71-


特開昭54-64780(20)

ト、 第10図は工具としてドリル、タップを用いて切削加工した場合の各個号との関係を示すといて、第11図は検出ユニットで図、第11図は検出ユニットで図、第11図は検出ユニットでは、第12図(1)・(2)は6ゃのドリルによる穴加工を穴加工を穴加工を行った場合の主軸モータの電流波形図第13回の主動のでは、第14図は主軸ののでは、第14図は主軸ののでは、第15回はスラストカをサーボックのである。


1 1 ・ 1 1 A … 搬送 ライン、 1 2 … 待 後 エリア、 1 4 … 集合 エリア、 1 5 … 工具棚、 1 6 ・ 1 6 A … 台 平、 1 7 … 平輪、 1 8 … ガイド体、 2 1 … 搬送制御装 値、 5 1 … 検出ユニット、 5 1 - 3 … 論理演算部、 5 8 … シーケンサー、 7 3 … メモリ手段。

出願人 東芝椒椒株式会社


- 7 3 -

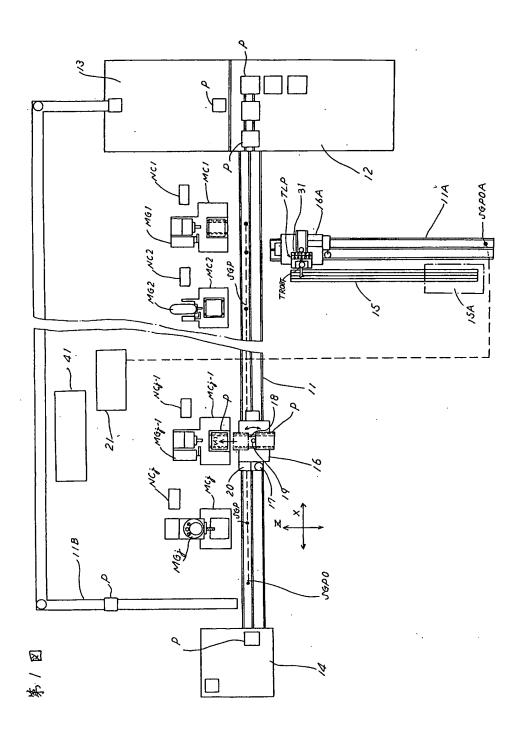


-411-

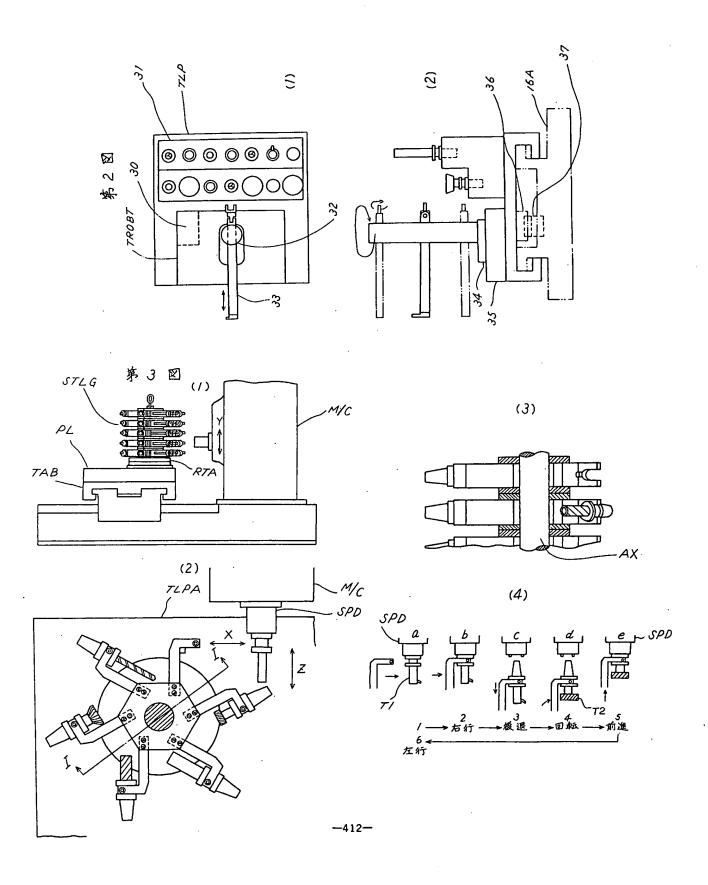



6/25/05, EAST Version: 2.0.1.4

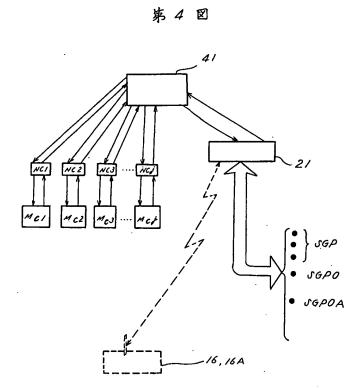

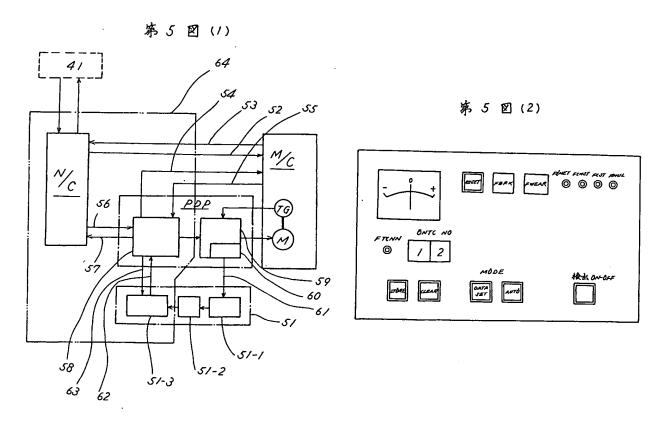

-413-

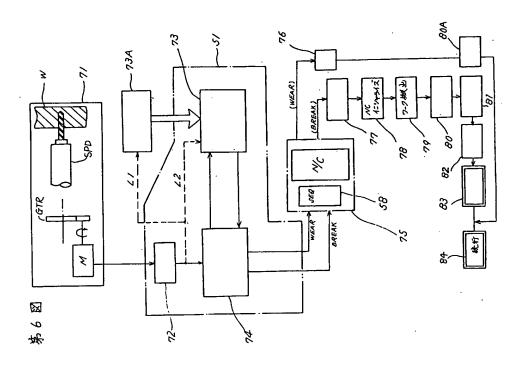


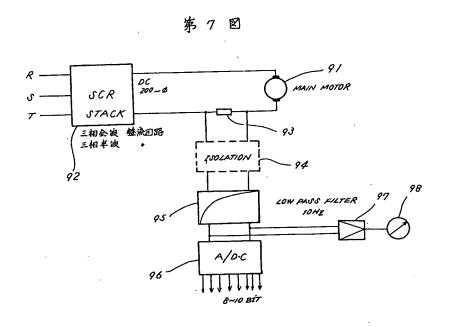



-414-


第8四

工具称号	(8) ビット	(/)	(5)	(7)	(/)
v	INETNN	FTCNN	FCOMNN	FTBNN	FTWNN
00					٠.
01	00000000	0	00001	0	0
02	00000000	0	00.001	0	0
03	00000000	0	00001	0	0
04	00000000	0	00001	0	_0
00					
05	01011001		00010	. 0	,
06	01011001	/	00010	. ,	j
00					
07	00000000	0	00011	0	0
08	00000000	0	00011	0	0
00					
09	10010001		00100	0	0
00					
:					
NN			j	0	/
					·
99			11111	/	. /
00					

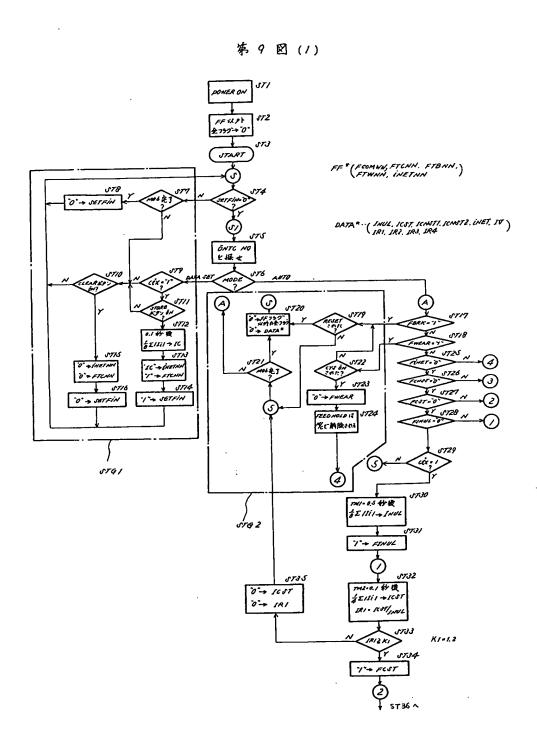


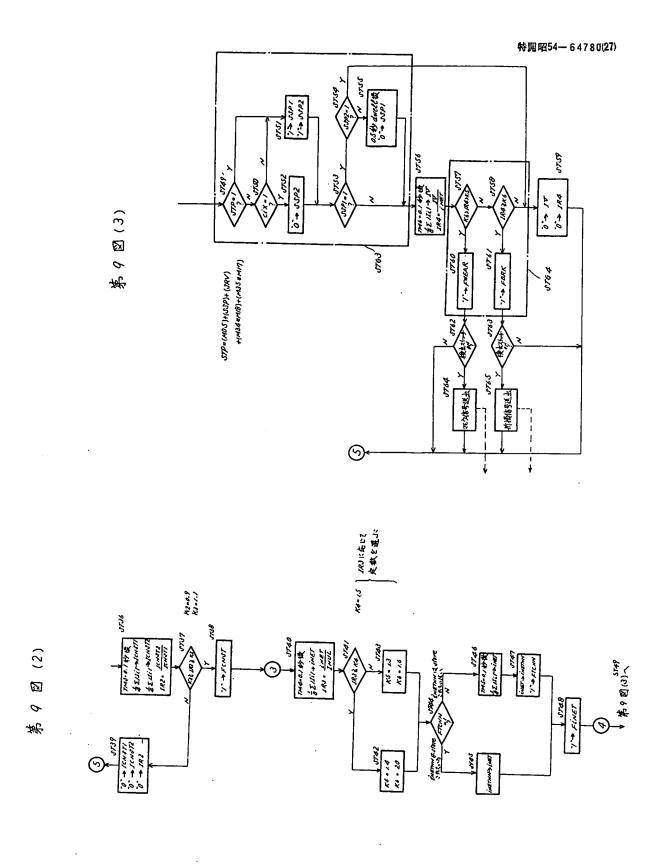

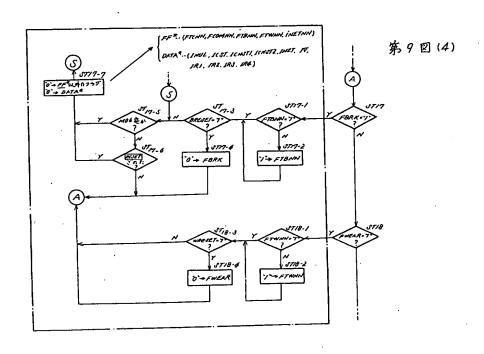

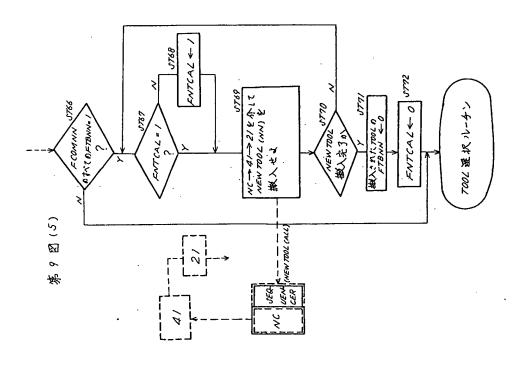


-418-

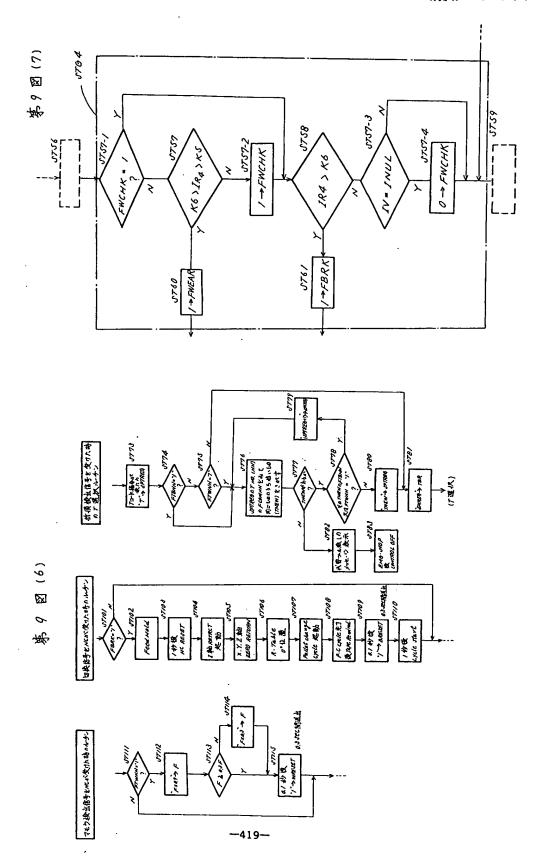


6/25/05, EAST Version: 2.0.1.4


第10图

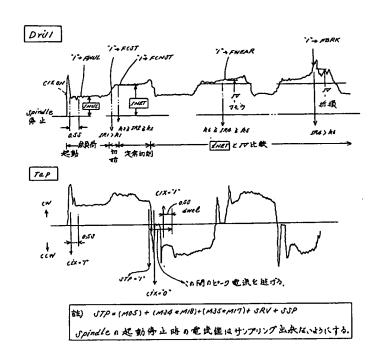


第11 図

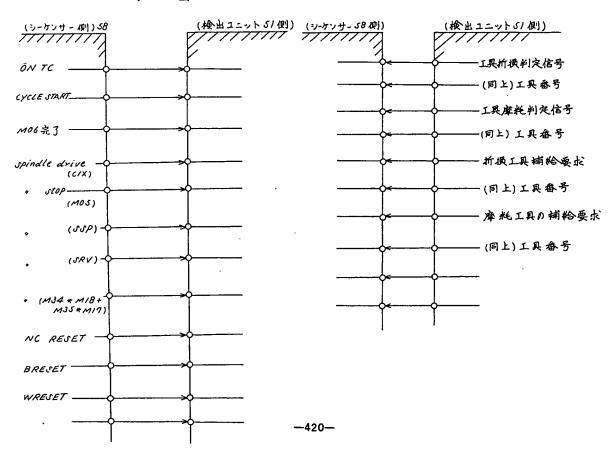


6/25/05, EAST Version: 2.0.1.4

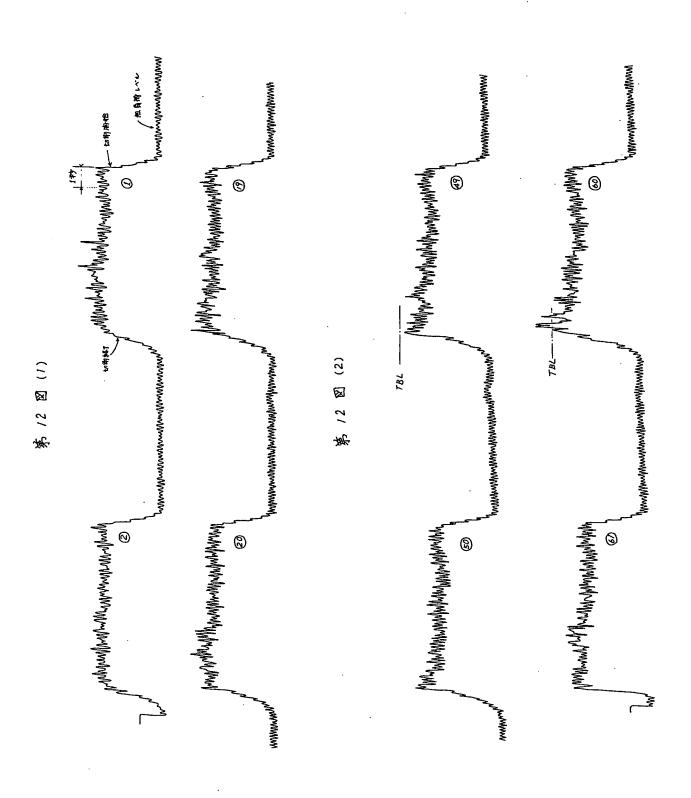


-421-

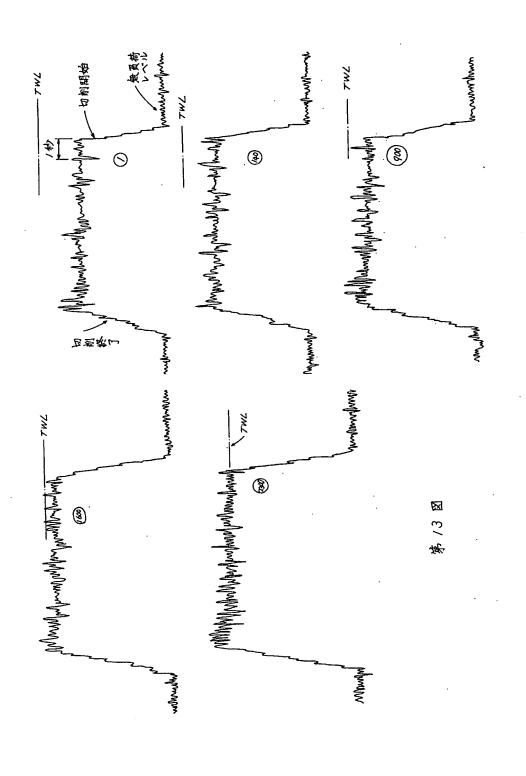

-422-

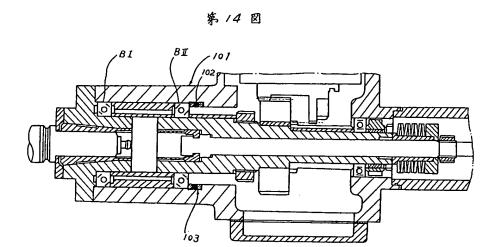

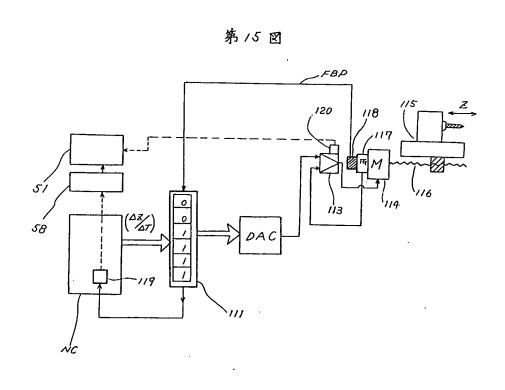

-423-

PAT-NO:

JP354064780A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 54064780 A

TITLE:

UNATTENDED OPERATING SYSTEM IN MACHINING

PUBN-DATE:

May 24, 1979

INVENTOR-INFORMATION: NAME YOSHIDA, SATORU MORIMOTO, ISAO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TOSHIBA MACH CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP52131848

APPL-DATE:

November 2, 1977

INT-CL (IPC): B23Q041/08

US-CL-CURRENT: 29/33P, 29/563, 483/10, 483/38, 483/56, 901/9

ABSTRACT:

PURPOSE: To undertake unattended operation of a working machine by immediately stopping machining, carrying a workpiece out of a working line and sending in the next new workpiece, when breakage of a tool is detected during the working of a machining center (MC).

CONSTITUTION: At an evaluating part 74, the cutting current value during the machining of a workpiece W is compared with the normal cutting current value of a memory means 73, and a tool is judged to have been worn out or broken when the said value exceeds the fixed value. This evaluating signal goes into the part 76 through a sequencor 58, NC device part 75, thus the tool feeding speed is slowed down by the order from NC device. This evaluating signal is sent also into the part 77 where the separation of the tool and the workpiece W takes place. Next, NC device is initialized at the part 78; thereafter, at the part 79 the workpiece W is carried out from the table situated within the working range of MC into a carrying line. On the other hand, at a part 81, a new workpiece is brought in within the said working range. The new workpiece

is machined according to a machining program directed at a part 83 with a substitute tool chosen at a part 82.

COPYRIGHT: (C)1979,JPO&Japio